

# 3DTascalX タスカル エックス

## インストールガイド

### 1. ノードロックライセンス

#### 注記:

※ インストール前に必ずご確認ください

- ・ 必ず管理者権限のあるユーザで Windows にログオンしてからインストールを行ってください。
- ・ バージョンが古い 3DTascalX がインストールされている場合は、  
『1-2. ノードロックライセンスアンインストール』を参照し、アンインストールしてください。

#### 1. ノードロックライセンス

- ・ インストールするマシンで常駐ソフト(ウイルス対策ソフト等)が起動している場合には、  
正しくインストールできないおそれがありますので、これらを無効にした状態でインストールを行ってください。
- ・ SOLIDWORKS プラグインの対象は NX※1、CATIA V4※1、CATIA V5※1 となります。
- ・ インストール環境に SOLIDWORKS 2018 以降がインストールされていることが条件となります。

※1 はインターフェースオプションとなります。

## 1-1. ノードロックライセンス インストール

※ インストール前に必ずご確認ください ※

- ・必ず、管理者権限のあるユーザで Windows にログオンしてからインストールを行ってください。
- ・バージョンが古い 3DTascalX がインストールされている場合は、『1-2. ノードロックライセンスアンインストール』を参照し、アンインストールしてください。

※ 画像は、Windows 10 でのイメージとなります。

1. ダウンロードした 3dx\_v\*\*\*\_n\_x64.exe をダブルクリックします。  
(「v\*\*\*」にはバージョンが入ります。)  
その後、インストール言語選択メニューが表示されます。

インストール言語を選択後、[OK]ボタンをクリックするとパッケージを展開します。

※インストールメディアをお持ちの場合は、ドライブに挿入します。  
しばらくすると、自動的に起動します。

※[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示された場合は、  
[はい]ボタンをクリックします。




2. トップメニューが表示されます。  
[3DTascalX のインストール]メニューをクリックします。  
インストール準備の完了後、[3DTascalX Version 11]  
ダイアログが表示されます。  
表示後、[次へ]ボタンをクリックします。




※古いバージョンの 3DTascalX がインストールされている場合は、インストールすることができませんので、  
『1-2. ノードロックライセンスアンインストール』を参照し、古いバージョンをアンインストールしてください。


3. 使用許諾契約に同意すると、  
[インストール先の選択]ダイアログが表示されます。  
3DTascalX をインストールするフォルダを指定します。  
インストール先を変更する場合は、[参照]ボタンをクリックし、  
インストール先を指定します。  
インストール先の指定後、[次へ]ボタンをクリックします。

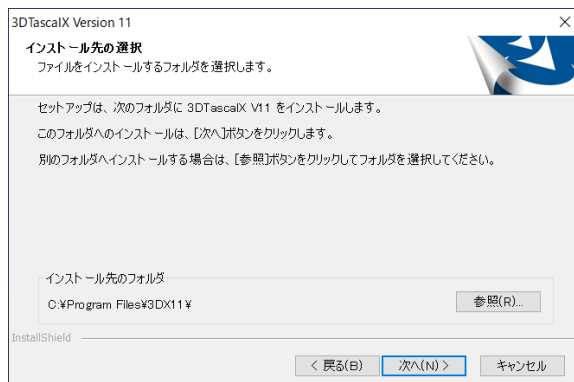


4. 指定したインストール先のフォルダが存在しない場合、  
[新しいフォルダの確認]ダイアログが表示される場合があります。  
指定したフォルダを作成する場合は[はい]ボタンをクリックしま  
す。

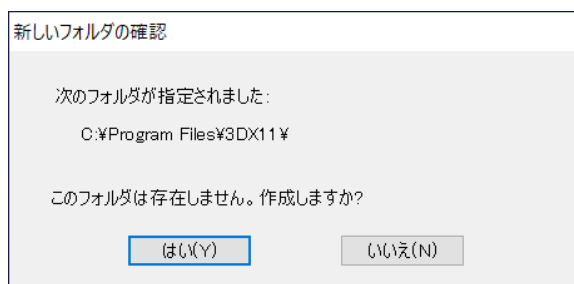


5. [プログラム フォルダの選択]ダイアログが表示されます。  
3DTascalX のプログラムアイコンを追加するプログラムフォル  
ダを指定します。  
追加するプログラムフォルダの指定後、[次へ]ボタンをクリック  
します。

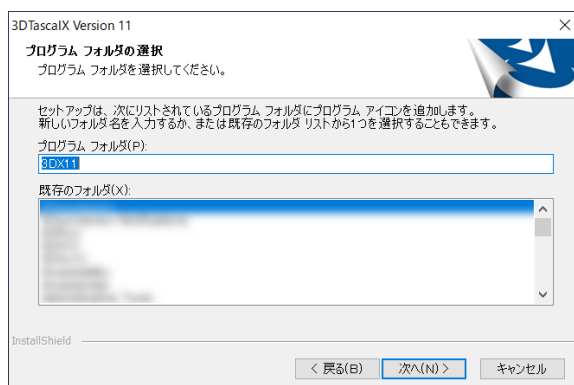


6. [オプション設定]ダイアログが表示されます。  
Parasolid ファイル(\*.x\_t, \*.x\_b)を 3DTascalX へ関連付ける  
場合や、DXF ファイル(\*.dxf)、DWG ファイル(\*.dwg)を  
D-view Plus へ関連付ける場合は、それぞれのチェック  
ボックスへチェックを付けます。  
3Dconnexion 社の 3D マウスがインストールされている場合、  
[3D マウス用設定ファイルをインストールする]チェックボックス  
が表示されますので、設定ファイルをインストールする場合は  
チェックを付けます。  
各オプションを設定後、[次へ]ボタンをクリックします。

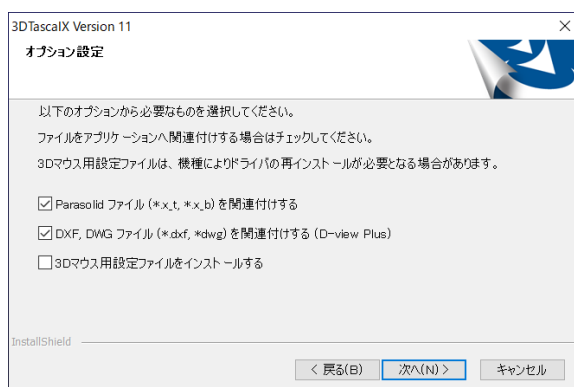


7. SOLIDWORKS がインストールされている場合、  
[SOLIDWORKS プラグインのインストール]ダイアログが表示されます。  
SOLIDWORKS プラグインのインストールする場合は、  
[SOLIDWORKS プラグインをインストールする]チェックボックス  
をチェックしてください。

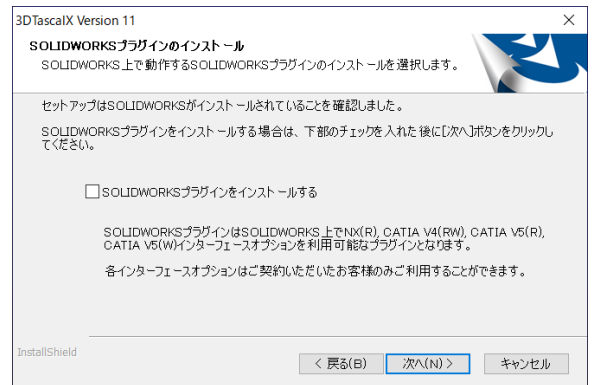


8. [インストール準備の完了]ダイアログが表示されます。  
[インストール]ボタンをクリックしてインストールを開始します。

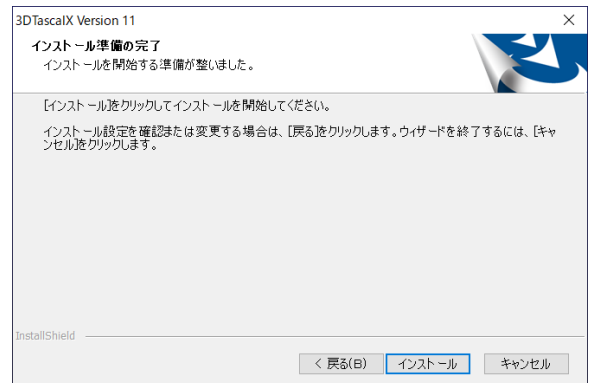

9. [セットアップ ステータス]ダイアログが表示され、  
プログラムファイルがコピーされます。

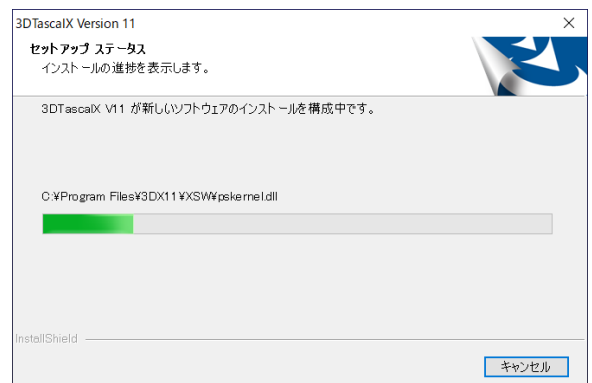

10. [InstallShield Wizard の完了]ダイアログが表示されます。  
コンピュータを再起動する必要があると表示された場合は、  
3DTascalX を利用可能な状態にするため、  
[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、  
[完了]ボタンをクリックします。

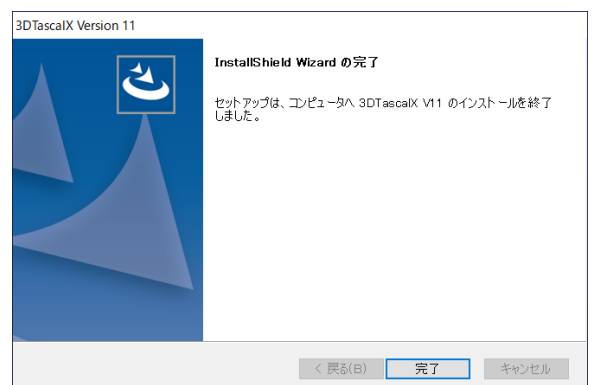


※3DTascalX が起動できない場合は、[スタート]メニューから[3DX11]/[Help]を開き、左のマニュアル内『12章 トラブルシューティング』をご確認ください。

※3DTascalX ご利用についての手順については、[スタート]メニューから[3DX11]/[Help]を開き、左の『ご利用になる前に』をご確認ください。  
または、こちらの[アクティベーション手順書](#)からでもご確認いただけます。

## ※SOLIDWORKS プラグインの確認

SOLIDWORKS を起動し、[ファイル]/[開く]をクリックします。[開く]ダイアログが表示されます。  
[ファイルの種類]で、3DTascalX で使用可能なオプション名が登録されているかご確認ください。

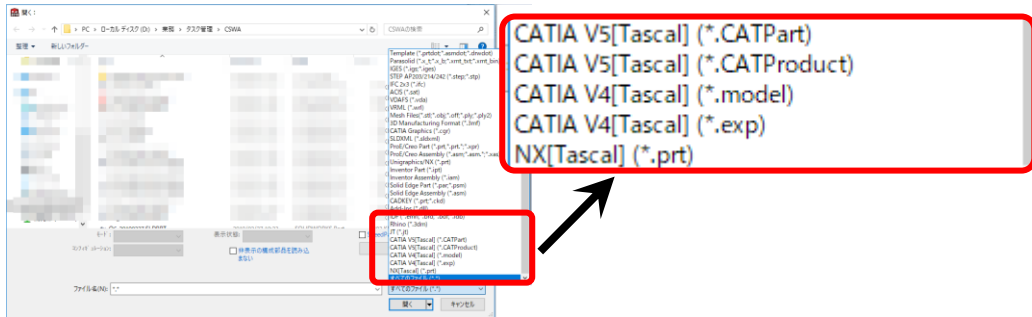

SOLIDWORKS で、[ツール]/[トランスレータ]/[オプション]をクリックします。  
[トランスレートオプション]ダイアログが表示されます。


[トランスレートオプション]の設定については 3DTascalX マニュアル「10-2 オプション」および「16-1 各種トランスレートオプション」を参照ください。

データ	IN	OUT	データ	IN	OUT
CATIA V5 (*.CATPart)	○	○	CATIA V5 (*.CATProduct)	○	○
CATIA V4 (*.model)	○	○	CATIA V4 (*.exp)	○	×
NX (*.prt)	○	×			

## 1-2. ノードロックライセンス アンインストール

1. コントロールパネルを開きます。  
その中の、[プログラムと機能]をクリックします。


※ご利用の OS、または設定によっては項目の名称や右図とは違った画面が表示される場合がありますので、ご注意ください。

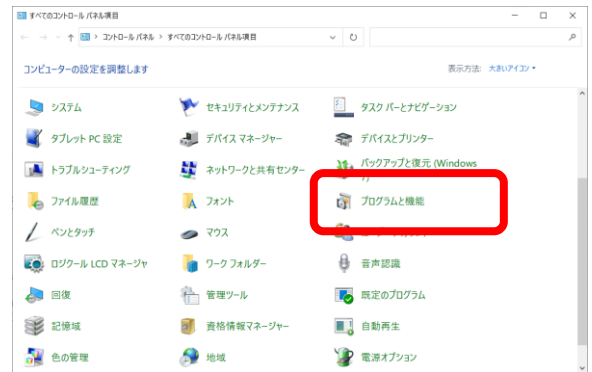

2. 現在インストールされているプログラムの中から「3DTascalX V11」をクリックし、選択します。  
[アンインストール]ボタンをクリックします。



3. アンインストールの確認ダイアログが表示されますので、アンインストールする場合は、[はい]ボタンをクリックします。

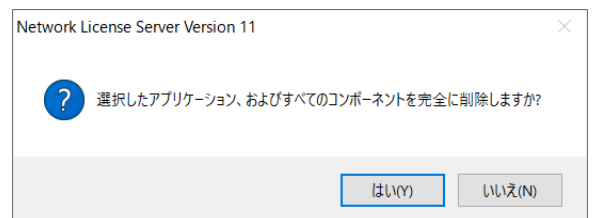

4. [アンインストール完了]ダイアログが表示されます。  
[完了]ボタンをクリックします。

